


ELEWACJA ZACHODNIA

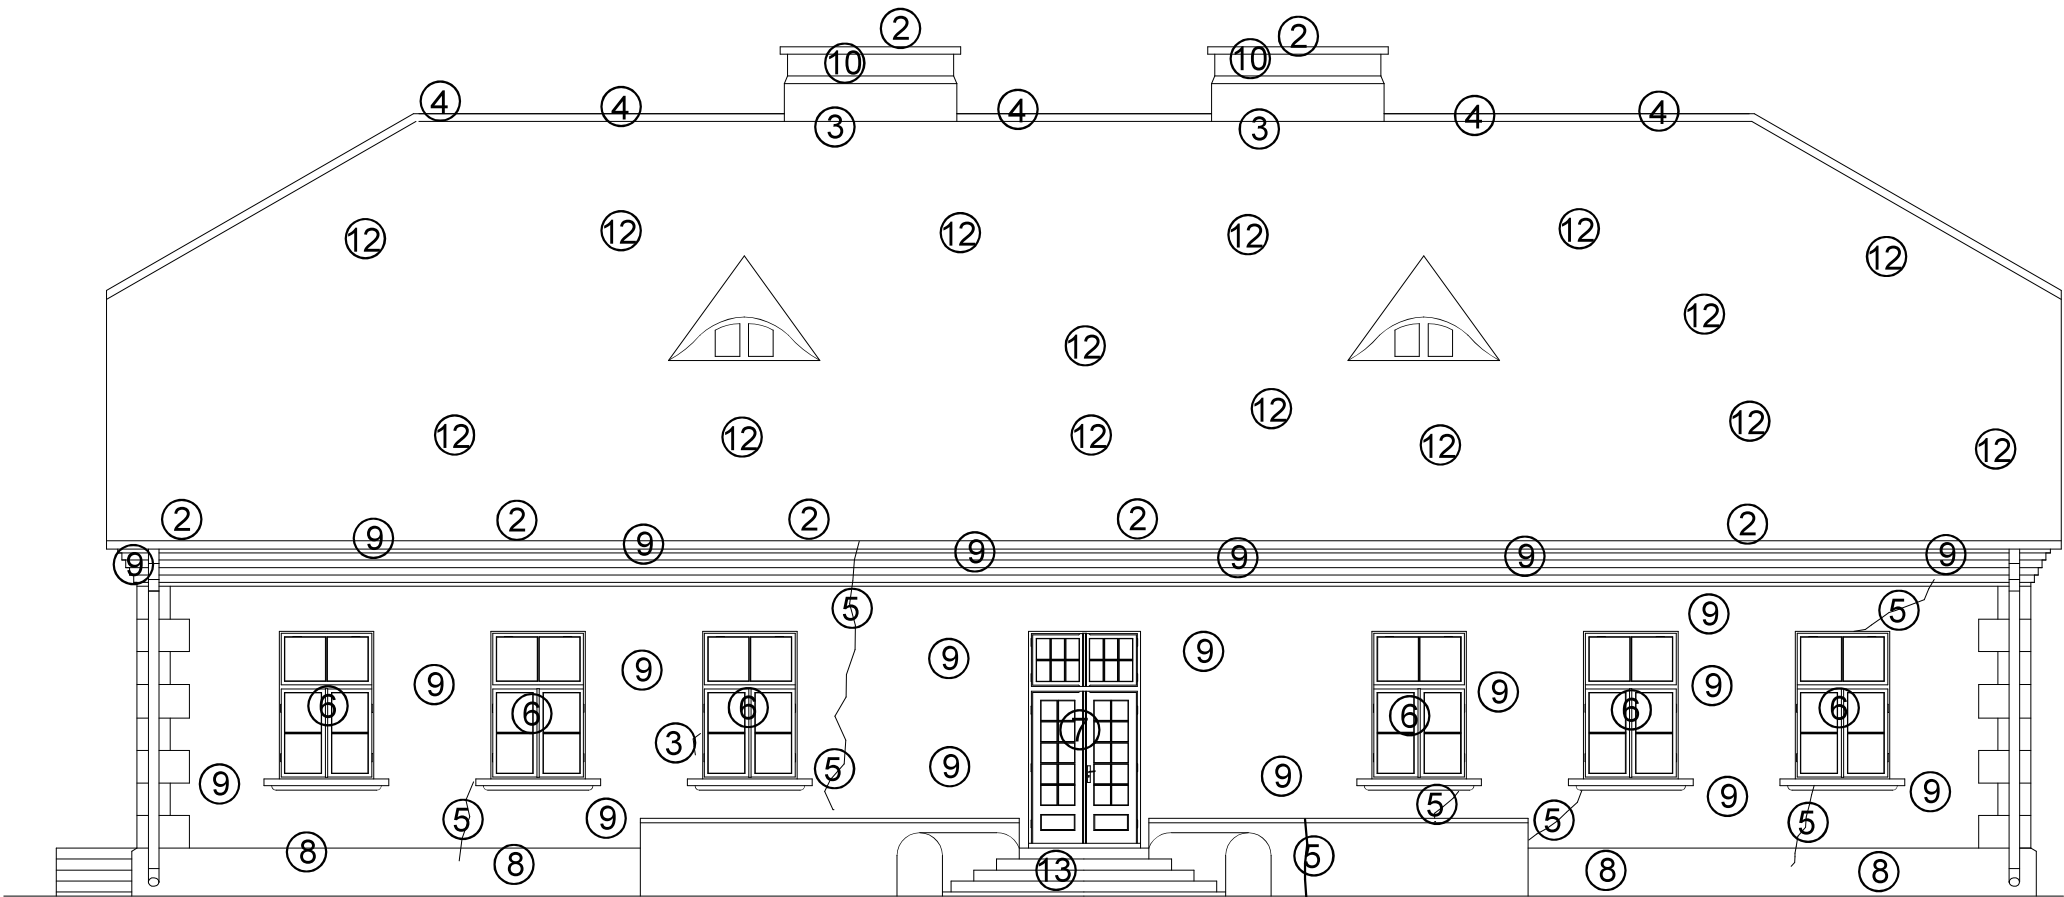

LEGENDA:

- ① - spękania, zawilgocenie okapu dachowego na ścianach szczytowych
- ② - brak szczelnego połączenia elementów obróbek blacharskich
- ③ - brak obróbek blacharskich kominów przy połaci dachowej
- ④ - nieszczelne połączenie dachówek z gąsiorami przy kalenicy
- ⑤ - pęknięcia i rysy na ścianach elewacyjnych
- ⑥ - skraplanie pary wodnej na szybach okien
- ⑦ - zniszczone drzwi zewnętrzne - nie nadające się do renowacji
- ⑧ - porost glonów i zawilgocenia na elewacji
- ⑨ - zabrudzenia, zawilgocenia i przebarwienia na ścianach elewacji
- ⑩ - zabrudzenia, zawilgocenia i przebarwienia na kominach
- ⑪ - łuszcząca się farba i uszkodzony tynk na kolumnach
- ⑫ - porost mchów i glonów na powierzchni dachówek
- ⑬ - spękania i ubytki okładziny lastrico na schodach i cokołach
- W - miejsca pomiaru wydajności wentylacji
- Bw - brak kanałów wentylacyjnych

INWESTYCJA: ZABYTKOWY DWOREK PEŁNIACY FUNKCJE DOMU KULTURY USYTUOWANY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 27, 96-321 ŻABIA WOLA			
INWESTOR: GMINA ŻABIA WOLA UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WŁODARCZYK 05-504 PRACE DUŻE UL. UROCZA 9			
ETAP OPRACOWANIA: EKSPERTYZA TECHNICZNA		BRANŻA: BUDOWLANA	
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. WOJCIECH WŁODARCZYK		NR UPR. MAZ/0027/POOK/11	PODPIS:
TREŚĆ RYSUNKU: ELEWACJA ZACHODNIA		DATA : 30-07-2023	NR RYSUNKU: ET6