

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze		PROTOKÓŁ NR E/2301009204 /4/WS3.3/2024 Z OGŁĘDZIN LINII NAPOWIETRZNEJ nN												
SWS1.3														
Napięcie: 0,4 kV		Sieć zasilana z: JGL- 73515 Miejscowość: Działoszyn												
Osoba odpowiedzialna za wykonanie oględzin: Przemysław Cieślak														
Termin wykonania oględzin: 22,05 2024r.														
Oględziny	dzienne	nocne	Data: 22,05 2024r.					Stan pogody : sprzyjająca						
Skala oceny stanu: 1 (negatywna); 2 (ostrzeżenie); 3 (pozytywna)														
Ocena stanu elementów linii														
Nr słupa lub przęsła	Trasa, opisy i oznaczenia	Słupy	Fundamenty i ustoję	Uziemienia	Izolatory	Przewody	Zwisy	Złączki	Osprzęt	Ograniczniki przepięć	Przyłącza	Wycinka	Szczegóły usterek	Sposób usunięcia usterek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
JGL475512		3			3	2	3		3			1	wymaga wycinki	
JGL475515		3			3	2	3		3			1	wymaga wycinki	
JGL475516		3			3	2	3		3		3	1	wymaga wycinki	
JGL475517		3			3	2	3		3			1	wymaga wycinki	
JGL475518		3			3	2	3		3			1	wymaga wycinki	
JGL475519		3			3	2	3		3			1	wymaga wycinki	
JGL475520		3			3	2	3		3					
JGL475521		3			3	2	3		3					
JGL475522		2			3	2	2		2				stary drewniak	
JGL475523		2			3	2	2		2				stary drewniak	
JGL475524		2			3	2	2		2				stary drewniak	
JGL475525		3			3	2	3		3					
JGL475526		3			3	2	3		3					
JGL475527		2			3	2	2		2			1	stary drewniak, wymaga wycinki	
JGL475528		2			3	2	2		2			1	stary drewniak, wymaga wycinki	
JGL475529		2			1	2	2		2			1	stary drewniak, wymaga wycinki, uszkodzony hak izolatora przywiązany wiązałką do słupa	
JGL475530		3			2	2	2		2				uszkodzony izolator	
JGL475531		2			3	2	2		2			1	stary drewniak ,wymaga wycinki	
JGL475533					3	2	3		2				rozmietlony przewód załorzony baocznik wzdłusz rozmietlenia	
JGL475534		3			3	2	2		3					
JGL475535		1			3	2	3		2				ugnity słup trzymają go przewody przed wyruceniem uszkodzony izolator z przewodem fazowym który wyzkoczył z haka i oparł się o słup i napiol się przewracającym się słupem.	
JGL475536		3			3	2	3		3					
JGL475537		3			3	2	3		3			1	wymaga wycinki	
JGL475538		3			3	2	2		3					
JGL475539		3			3	2	3		3					
JGL475540		3			3	2	3		3					
JGL475541		2			3	2	3		2			1	stary drewniak	
JGL475542		1			3	2	2		2			1	ugnity drewniak wrosniete gałęzie które nie pozwalaja się przewrucic słupowi. Wymaga wycinki	
JGL475543		3			3	2	3		3			1		
JGL475544		3			3	2	3		3			1		
JGL475545		3			3	2	3		3			1		

Ocena stanu elementów linii													Szczegóły usterek	Sposób usunięcia usterek
Nr słupa lub przęsła	Trasa, opisy i oznaczenia	Słupy	Fundamenty i ustoje	Uziemienia	Izolatory	Przewody	Zwisy	Złączki	Osprzęt	Ograniczniki przepięć	Przylączy	Wycinka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
JGL475546		3			3	2	3		3					
JGL475547		3			3	2	3		3					
JGL475548		2			3	2	3		2	1	3	1	brak odgromników, wymaga wycinki, stary drewniak	

Wykonat. Przemysław Cieślak

03.06.24
Zgorzelec

Konieczne wykonanie stopów drewnianych, oraz przewodów nie izolowanych.

Ze względu na zakres prac oraz warunki wskazane jest zlecenie prac firmie zewnętrznej.

Sić nie należy się do eksploatacji, usterek wady
wymagane z modernizacją wyłączonego
terminów.

04 CZE. 2024

Pracownik w Jednostce
Mistrz ds. sieci SN i nN
Region SN i nN Luban
Jednostka Technowa Zgorzelec

Ryszard Zbrożek

DECYZJA OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA EKSPLOATACJĘ:

DATA:

PODPIS: