

LINK4

w przypadku konieczności zgłoszenia dodatkowych uszkodzeń w pojeździe  
prosimy o wysłanie zdjęć lub/i opisu uszkodzeń na adres: szkody@link4.pl,  
z nr szkody i nr rejestracyjnym w temacie emaila.

USTALENIE	WYSOKOŚCI	SZKODY	NR	1111705	23.12.2024
SYGNATURA	231433727/2		RODZ.	SZK	OC
MARKA	TOYOTA	LAND CRUISER 150	MODEL PODSTAWOWY		
NUMER VIN	JTEBR3FJ40K194564	NR REJ. [REDACTED]	KOD TYPU	70 LC 01	
WERSJA	OD 01.2021	RELING DACHU	UKŁ KLIMAT AUTOMAT		
WYPOSAŻENIE	RADIO DIGITAL	LUSTERKO Z EL/NAST	LUST ZEW LAKIEROWANE		
	UKŁAD 9 GŁOŚNIKÓW	REFLEKTORY P-MGIELNE	NAST REFLEKTORA		
	UKŁ OCZYSZCZ REFLEKT	LAMPA P-MGL TYLNA	SIEDZ T 3 MIEJ DZIEL		
	PÓŁKA PRZESUWNA	UKŁAD AUTOALARMU	KEYLESS ENTRY/DRIVE		
	ZACZEP PRZYCZ STAŁY	SILNIK OGRZEW VISCO	KAMERA JAZDY W TYŁ		
	KOŁO ZAP POD PODŁOGĄ	2755CCM 130/150KW	6 BIEG SKRZY AUTOMAT		
	REFLEKTOR LED	REGULATOR SZYBKOSCI	OPONA 265/65 R17..T		
	KOŁA ALU 7,5JX17	OGRZEWANIE PTC	WYPOSAŻ ZIMNE KRAJE		
	KONTROLA CISN W OPON	NORMA SPALIN EURO 6	AIRBAG BOCZNY		
	AIRBAG KOLAN	PROGRAM STABIL (VSC)	WYKONANIE DLA EUROPY		
	3-DRZWIOWY	STOPNIE BOCZNE			

R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA	10 JC=1 RBG	CENA = [REDACTED]	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE		JC	OPER.	
KOD CZ			CENA	
B380	POKRYWA TYL WYB/WBUD	13	[REDACTED]	
B390)	POKRYWA TYL WYMIENIĆ (WYBUDOWANA)	12	[REDACTED]	
	OBEJMUJE: CAŁY OSPRZĘT POKR TYL WYB/WBUD			
G040	SZYBA SCIANY TYLNEJ WYB/WBUD	23	[REDACTED]	
B410	ZDERZAK T WYB/WBUD	8	[REDACTED]	
B420)	ZDERZAK T WYMIANA (WYBUDOWANY)	8	[REDACTED]	
BRAK NR	WZMOCNIENIE ZDERZAKA T WYB/WBUD	2	[REDACTED]	
BN	GNIAZDO ELEKTRYCZNE WYB-WBUD/WYMIANA	5*	[REDACTED]	
2695	TYŁ FORMOWANIE	5*	[REDACTED]	
0741	BLOTNIK PRZ L NAPRAWA	20*	[REDACTED]	
2711	BLACHA TYŁU NAPRAWA	10*	[REDACTED]	

L A K I E R O W A N I E (według AZT)	PAINT PRICES AS AT	: 08.03.2024
KOD CZĘŚCI	OPERACJA - CZESCI MONTAZ WYBUD	JC
2931	POKRYWA BAGAŻNIKA LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	19
2581	ZDERZAK T LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	10
3683	FART P/BŁOTNY TYL L LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	3
0741	BLOTNIK PRZ L ODNOWA LAKIERU	12
2711	BLACHA TYŁU ODNOWA LAKIERU	9

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

LINK4

w przypadku konieczności zgłoszenia dodatkowych uszkodzeń w pojeździe  
prosimy o wysłanie zdjęć lub/i opisu uszkodzeń na adres: szkody@link4.pl,  
z nr szkody i nr rejestracyjnym w temacie emaila.

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR 1111705 23.12.2024

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	KOSZT.MAT.
2931	POKRYWA BAGAŻNIKA	844.64
2581	ZDERZAK T	706.01
3683	FART P/BŁOTNY TYL L	17.36
0741	BLOTNIK PRZ L	232.32
2711	BLACHA TYŁU	126.72
	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	
	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	
	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	
	ODNOWA LAKIERU	
	ODNOWA LAKIERU	
KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ		JC
WSPÓŁCZYNNIK		OPER.
CZAS LAKIEROWANIA		CENA
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL		
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO		
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :		
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ		
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R		
ODNOWA LAKIERU		
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL		
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO		
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA		65.00 %

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.12.2024 / 12

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
2581	ZDERZAK T	52159 6A961	
2625	ABSORBER ZDERZAKA T	52615 60050	
2640	WSPORN ZDERZAKA T	52179 60080	
2643	OSŁONA ZDERZAKA T	818196-5	
2931	POKRYWA BAGAŻNIKA	67005 60L30	
3160	ZEST KLEJU SZYBY T	KNGKWI2	
3293	TYL L LAMPA PMGIEL	3793537505	
3683	FART P/BŁOTNY TYL L	76626 60340	
1000	GNIAZDO ELEKTRYCZNE	HAKA HOLOWNI	
ZATRZYMAĆ POZOSTAŁE CZĘŚCI (EV)			
3015	EMBLEMAT PRODUCE TYL	75447 60030	
3017	NAPIS MODELL	75435 60160	
3021	NAPIS WYPOSAŻENIE	75441 60560	
3022	NAPIS WYPOSAŻENIE	75441 60590	
3023	NAPIS WYPOSAŻENIE	75441 60550	
3024	NAPIS WYPOSAŻENIE	75441 60580	
3025	NAPIS WYPOSAŻENIE	75441 60630	
3165	KLAMRY MOCUJĄCE	64828 60060	
3166	KLAMRY MOCUJĄCE	64827 60060	
3167	KLAMRY MOCUJĄCE	68294 26030	
3175	GUMA L SZYBY TYLN	75573 60100	

LINK4

W przypadku konieczności zgłoszenia dodatkowych uszkodzeń w pojeździe prosimy o wysłanie zdjęć lub/i opisu uszkodzeń na adres: szkody@link4.pl, z nr szkody i nr rejestracyjnym w temacie emaila.

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY		NR 1111705	23.12.2024
CZĘŚCI ZAMIENNE	CENNIK STAN		: 01.12.2024 / 12
KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
3176	GUMA P SZYBY TYL	75573 60100	
3177	USZCZ SZYBY TYLN T L	75572 60020	
3178	USZCZ SZYBY TYLN T P	75571 60020	

WARTOŚĆ KOŃCOWA		PLN	PLN
-----			
KURS PRZELICZ : 1 EURO = 4.26950 PLN			
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA		10 JC = 1 RBG	
RAZEM		106 JC X	PLN/RBG
RAZEM ROBOCIZNA			
.....			
LAKIEROWANIE			
KOSZTY ROBOCIZNY			
KOSZTY MATERIAŁU			
RAZEM LAKIEROWANIE			
.....			
CZĘŚCI ZAMIENNE			
NORMALIA (		2.0%)	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE			
.....			
WARTOŚĆ BEZ VAT			
-----			
VAT 23.00 %			
WARTOŚĆ Z VAT			
.....			

OBJAŚNIENIA:  
U=CENA CZĘŚCI W ZŁ PRZEL Z EUR,NETTO CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.  
\* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA + = OKREŚLENIE NR KOLORU  
NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA  
I = CZĘŚĆ(I) IDENT. )=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC  
ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE LICENCJA 30986900  
(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ  
T AUTOMOTIVE GMBH



## PODSUMOWANIE

Numer Szkody: 231433727/2

Kod Produktu: OC001

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 3 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

## DANE POJAZDU

MARKA : TOYOTA  
TYP/MODEL : LAND CRUISER 150 / MODEL PODSTAWOWY

NR REJESTRACYJNY/NR IDENT. : [REDACTED] / JTEBR3FJ40K194564  
PIERWSZA REJESTR. : 2021-08-20  
PRZEBIEG : 73224 km ODCZYTANY

W przypadku konieczności zgłoszenia dodatkowych uszkodzeń w pojeździe prosimy o wysłanie zdjęć lub/i opisu uszkodzeń na adres: szkody@link4.pl, z nr szkody i nr rejestracyjnym w temacie emaila.

W wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,
- chęci zakupu materiału lakierniczego w wartości wskazanej w ustaleniu wysokości szkody,
- chęci zakupu części zamiennych w cenach wskazanych w ustaleniu wysokości szkody,

prosimy o kontakt z LINK4:

szkody@link4.pl lub pod nr telefonu (22) 444-44-44.

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody.

Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- O - posiadają logo producenta
- Q - części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne oznaczone logo producenta części na pierwszy montaż pojazdu; tej samej jakości co z logo producenta, ale oznaczone tylko znakami producenta, który dostarczył część do pierwszego montażu pojazdu
- P - porównywalnej jakości, objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Producenci lub dostawcy gwarantują, że te części zamienne są tej samej jakości, co użyte przy montażu pojazdu. Grupa ta obejmuje także oznaczenia PT, PC, PJ.

## DODATKOWO STWIERDZONO:

POJAZD ZOSTAŁ SPROWADZONY NA TEREN RP A JEGO HISTORIA WŁAŚCICELI I SERWISOWANIA NIE ZOSTAŁA UDOKUMENTOWANA.

POJAZD POSIADA PRZEBIEG PONADNORMATYWNY

