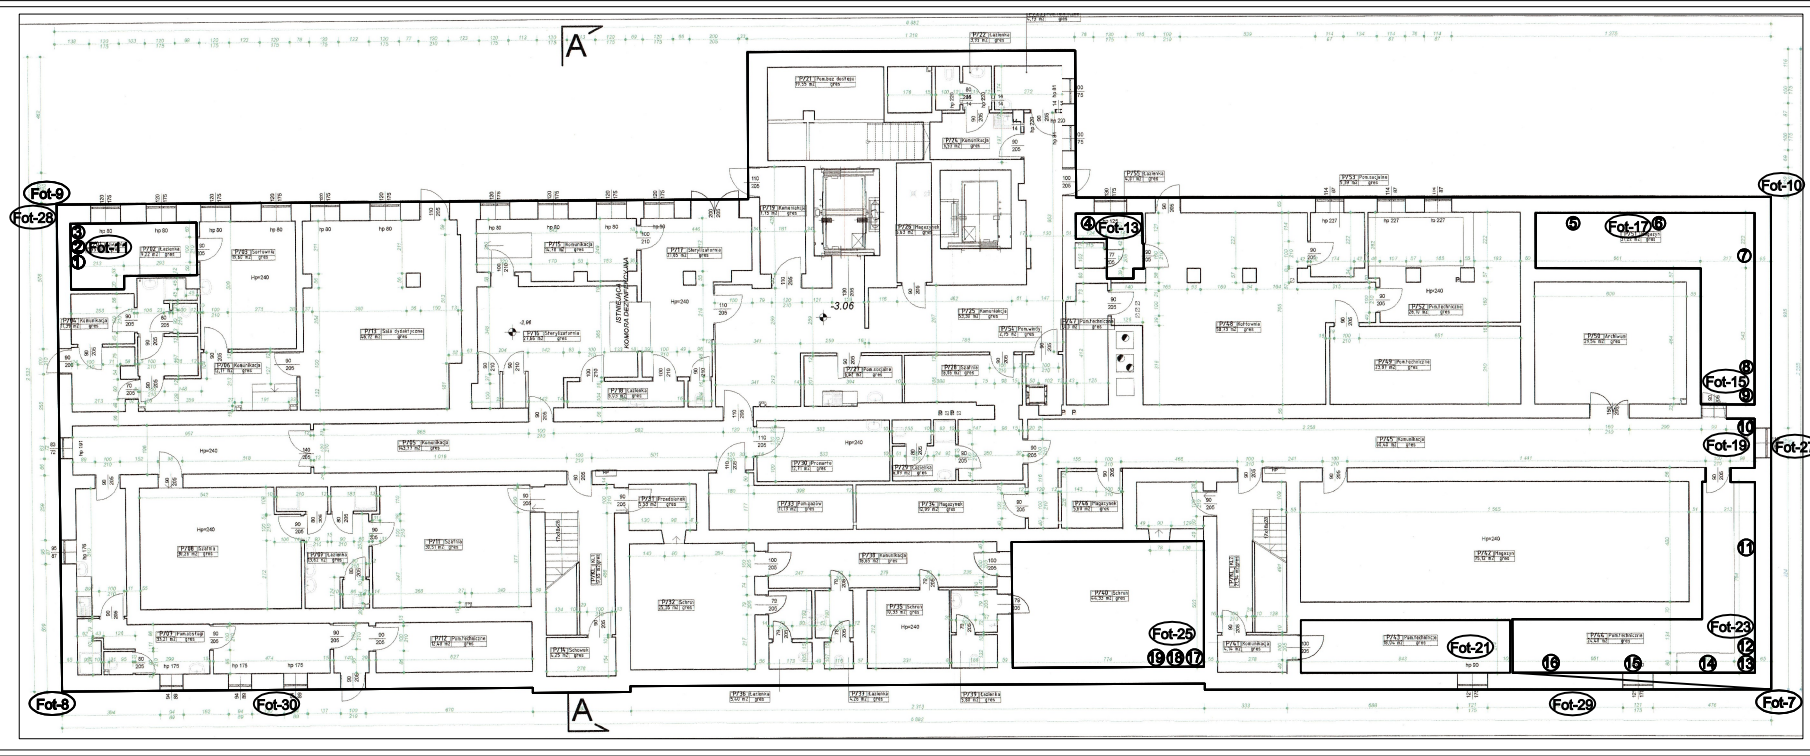

LOKALIZACJA USTERKI (ZDJĘCIA)

Fot. 7. Widok elewacji południowo zachodniej.

Fot. 8. Widok elewacji północno - zachodniej.

Fot. 9. Widok elewacji północno - wschodniej.

Fot. 10. Widok elewacji południowej - wschodniej.

Fot. 11. Widok zacieków w pomieszczeniu Prasowalni – pomiar 1; 2; 3.

Fot. 12. Pomiar w pomieszczeniu Prasowalni – pomiar nr. 1.

Fot. 13. Widok zacieków w pomieszczeniu Kotłowni – pomiar nr. 4.

Fot. 14. Pomiar w pomieszczeniu Kotłowni – pomiar nr. 4.

Fot. 15. Opaczenia tynków w pomieszczeniu Warsztat mech. – pomiar nr. 9.

Fot. 16. Pomiar w pomieszczeniu Warsztat mech. – pomiar nr. 9.

Fot. 17. Opaczenia tynków i przecieki z instalacji w pomieszczeniu Warsztat mech. – pomiar nr. 8.

Fot. 18. Pomiar w pomieszczeniu Warsztat mech. – pomiar nr. 8.

Fot. 19. Widok zacieków w Korytarzu piwnic – pomiar nr. 10.

Fot. 20. Pomiar w korytarzu piwnic – pomiar nr. 10.

Fot. 21. Widok zacieków w Magazynie elektryków.

Fot. 22. Zdjęcie z kamery termowizyjnej – pom. Rozdzielnia elektryczna.

Fot. 23. Opaczenia tynków w pomieszczeniu Rozdzielnia elektryczna – pomiar nr. 11 i 12.

Fot. 24. Pomiar w pomieszczeniu Rozdzielnia elektryczna – pomiar nr. 13.

Fot. 25. Zacieki i opaczenia tynków w Schronie – pomiar nr. 19.

Fot. 26. Pomiar wilgotności w Schronie. – pomiar nr. 17.

Fot. 27. Spadek terenu w kierunku budynku od strony południowej.

Fot. 28. Narożnik ściany piwnic od strony północno – wschodniej – widoczne zacieki, wyłuszczenia i pęknięcia.

Fot. 29. Stan opaski – widoczne odspojenia od ściany i obniżenie opaski w stosunku do terenu.

Data pomiaru wilgotności	Nr pkt.	Nr miejsca pomiarowego	Poziom wilgotności [%]	Temperatura powietrza w pomieszczeniu [°C]	Wilgotność powietrza w pomieszczeniu [%]	Uwagi
1	2	1	4,9	23,0	36,7	30 cm pod sufitem
21.07.2022 r.	Prasowalnia	2	1,4	23,1	35,2	Łuk
		3	3,9	23,1	60,3	Pod sufitem
	Kotłownia	4	3,5	23,8	53,0	Sufit
	Warsztat mechan.	5	10,6	24,3	64,5	50 cm od podłogi
		6	4,9	24,2	62,3	30 cm od podłogi
		7	3,2	24,2	61,5	50 cm od podłogi
		8	8,6	24,5	64,3	30 cm od podłogi
		9	8,6	24,8	66,7	50 cm od podłogi
	Korytarz	10	3,5	23,8	59,6	Sufit
	Rozdzielnia elektryczna	11	3,2	23,8	72,1	30 cm pod sufitem
		12	6,2	23,8	72,6	Sufit
		13	6,7	23,8	73,0	Sufit
		14	8,2	23,8	73,0	30 cm pod sufitem
		15	3,8	23,8	74,0	Sufit
		16	5,1	23,1	74,0	30 cm pod sufitem
	Schron	17	7,5	23,1	63,4	50 cm od podłogi
		18	8,1	23,1	63,0	Sufit
		19	9,5	23,1	62,5	30 cm pod sufitem

Tabela 2. Wyniki pomiarów wilgotności ścian piwnic.

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
inż. Krzysztof Olczyk
upraw. Nr RZE / X / 004 / 09
25-635 KIELCE, ul. Paska nr 18, tel. +48 41 5188 900 , mail: pbiuk@wp.pl

Miejsce realizacji inwestycji: Województwo Świętokrzyskie, Powiat Kielce, Gmina Kielce, Miejscowość Kielce, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

Zakres robót: Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementów budynku z uwzględnieniem zmiennych wilgotnościowych przy budynku Klinki Chorób Zakaźnych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

Plan: RZUT PIWNIC

Projekt: Numer rysunku: 2.

Sporządził: inż. Krzysztof Olczyk - upr.bud. Nr 128/KU/82

Data: 30.2.07. 2022r.

Skala: 1:100