



Fot. 1 i 2. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok ogólny spichlerza i jego położenie względem elewacji kościoła. Widok od zachodu i od północy. Stan przed konserwacją (zdj. autorki).



Fot. 3 i 4. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok ogólny elewacji spichlerza od północy. Stan przed konserwacją. Widoczny stan zachowania kamieniarki oraz elementów drewnianych. Kamień elewacyjny odsłonięty, elewacja bez tynków, liczne ubytki spoinowania kamiennego.

Kamienny wątek muru oraz późniejsze drzwi i gonty pokryte zabrudzeniami powierzchniowymi, zakażeniem biologicznym (glonami i sinizną). Ramy okienne przemalowane wtórną farbą olejną w kolorze niebieskim, dobry stan zachowania współczesnego oszklenia okiennego (zdj. autorki).



Fot. 5 i 6. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok ogólny elewacji spichlerza od północy. Stan przed konserwacją. Widoczne ułożenie wątku muru; z dużych bloków ciosowych oraz mniejszych kamieni wypełniających przestrzenie pomiędzy blokami kamiennymi. Widoczne ubytki spoin w przestrzeniach pomiędzy kamieniami, zanieczyszczenia powierzchniowe i mchy w dolnej części cokołu. Widoczne umiejscowienie otworów okiennych przemalowanych na kolor niebieski (zdzj. autorki).



Fot. 7 i 8. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok ogólny elewacji spichlerza od zachodu. Stan przed konserwacją. Widoczne spękania elewacji zachodniej, doraźne naprawy w postaci cementowych łat, zabrudzenia powierzchniowe kamienia i ubytki spoinowania. Teren wokół spichlerza, o lekkim spadku w kierunku cerkwi, porośnięty trawą (zdj. autorki).



Fot. 9 i 10. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok ogólny wschodniej elewacji spichlerza oraz północnej i zachodniej przed konserwacją. Widoczny stan zachowania elewacji, dachu i otworów okiennych spichlerza; widoczne wejście na poddasze (zdj. autorki).



Fot. 11 i 12. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok wnętrza spichlerza na ścianę południową.

Stan zachowania ścian wewnętrznych przed konserwacją. Widoczny zły stan zachowania wątków muru i podłogi, silne zabrudzenia powierzchniowe i ubytki spoinowania. Poluzowane ciosy kamienne w górnych partiach ściany działowej, przechylona ściana względem węgaru drzwiowego do wewnątrz pomieszczenia, szczątkowo zachowane tynki na ścianach, zrekonstruowany drewniany strop i drzwi skrzydłowe. Widoczne zawilgocenia i przegnicia belek stropowych przy ścianie południowej. Widoczne założone oświetlenie elektryczne (zdj. autorki).



Fot. 13 i 14. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok wnętrza północnej ściany spichlerza. Stan przed konserwacją ścian i podłóg wewnętrznych spichlerza, kamiennych obramień okiennych i drzwiowych. Widoczny zły stan zachowania wątków muru i podłogi, silne zabrudzenia powierzchniowe i ubytki spoinowania. Poluzowane ciosy kamienne w górnych partiach ścian, źle zachowane tynki na ścianach zachodniej i północnej, zrekonstruowany strop i drzwi skrzydłowe. Widoczne założone oświetlenie elektryczne oraz pozostałości dawnej ekspozycji muzealnej (elementy sakralnej sztuki łemkowskiej, m.in. koło młyńskie, kamienny krzyż, ekspozycja edukacyjna o historii wsi i kamieniarstwa) (zdz. autorki).



Fot. 15 i 16. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok wnętrza spichlerza przed konserwacją. Widoczny stan zachowania podłóg wewnętrznych spichlerza, kamienne obramienia drzwi, zrekonstruowany strop i drzwi skrzydłowe. Widoczny zły stan zachowania wątków muru i podłogi, silne zabrudzenia powierzchniowe i ubytki spoinowania. Poluzowane ciosy kamienne w górnych partiach ściany działowej, zachowane tynki na ścianach zachodniej i północnej, zrekonstruowany strop i drzwi skrzydłowe. Widoczne założone oświetlenie elektryczne i pozostałości dawnej ekspozycji muzealnej (zdj. autorki).



Fot. 17 i 18. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok wnętrza spichlerza przed konserwacją. Widoczny ogólny stan zachowania górnych partii ścian i stropu. Poluzowane bloki kamienne, brak spoin i bardzo zły stan zachowania tynków (zdzj. autorki).



Fot. 19 i 20. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok wnętrza spichlerza przed konserwacją. Widoczny stan zachowania górnych partii ścian i stropu. Poluzowane bloki kamienne, brak spoin i tynków. Widoczne zawilgocenia i przebarwienia drewna; deskowania i belek stropu przez przenikająca wilgoć z dachu (zdj. autorki).



Fot. 21 i 22. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok wnętrza spichlerza przed konserwacją. Widoczny stan zachowania ścian i podłóg wewnętrznych spichlerza, nierówny poziom podłogi. Widoczny zły stan zachowania wątków muru i podłogi, silne zabrudzenia powierzchniowe i ubytki spoinowania. Poluzowane ciosy kamienne, szczątkowo zachowane tynki na ścianach. Widoczne pozostałości dawnej ekspozycji muzealnej (elementy sakralnej sztuki łemkowskiej, m.in. kamienny krzyż, ekspozycja edukacyjna o historii wsi i kamieniarstwa) (zdzj. autorki).



For. 23 i 24. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok wnętrza spichlerza przed konserwacją. Widoczny stan zachowania ścian i podłóg wewnętrznych spichlerza, kamiennych obramień okiennych i drzwiowych, zrekonstruowany strop i drzwi skrzydłowe. Widoczny zły stan zachowania wątków muru i podłogi, silne zabrudzenia powierzchniowe i ubytki spoinowania. Poluzowane ciosy kamienne w górnych partiach ściany działowej, zniszczone, szczątkowo zachowane tynki na ścianach. Widoczne założone oświetlenie elektryczne oraz pozostałości dawnej ekspozycji muzealnej (zdj. autorki).



Fot. 25 i 26. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok wnętrza spichlerza przed konserwacją. Widoczny stan zachowania ścian i podłóg wewnętrznych spichlerza, kamiennych obramień drzwiowych, zrekonstruowany strop sieni i drzwi skrzydłowe. Widoczny zły stan zachowania wątków muru i podłogi, silne zabrudzenia powierzchniowe i ubytki spoinowania. Poluzowane ciosy kamienne w górnych partiach ściany działowej, zrekonstruowany strop i drzwi skrzydłowe. Widoczne założone oświetlenie elektryczne, a także wtórne łaty cementowe i pozostałości dawnej ekspozycji muzealnej (zdj. autorki).



Fot. 27 i 28. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok okien południowych spichlerza. Stan przed konserwacją. Widoczny sposób montażu krat i ram okiennych w obramieniach kamiennych, widoczny pierwotny sposób wykończenia powierzchni kamienia, liczne drobne uszkodzenia mechaniczne kamienia, stan zachowania ram okiennych (przemalowania farbą w kolorze niebieskim), ubytki spoinowania kamienia (zdj. autorki).



Fot. 29 i 30. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok okien południowych spichlerza. Stan przed konserwacją. Widoczny sposób montażu krat i ram okiennych, liczne drobne uszkodzenia mechaniczne kamienia, ubytki spoinowania kamienia oraz założone późniejsze łąty cementowe zachodzące na kamień (zdj. autorki).



Fot. 31 i 32. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok okien południowych spichlerza. Stan przed konserwacją. Widoczny sposób montażu krat i ram okiennych, liczne drobne uszkodzenia mechaniczne kamienia, zabrudzenia powierzchniowe, ubytki spoinowania kamienia oraz założone późniejsze łaty cementowe obszernie zachodzące na kamień (zdj. autorki).



Fot. 33 i 34. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok okien południowych spichlerza. Stan przed konserwacją. Widoczny sposób montażu krat i ram okiennych, stan zachowania elementów metalowych pokrytych produktami korozji i miejscami odkształconych, liczne drobne uszkodzenia mechaniczne kamienia, ubytki spoinowania oraz założone późniejsze łąty cementowe zachodzące na kamień (zdj. autorki).




Fot. 35 i 36. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok okien południowych spichlerza. Stan przed konserwacją. Widoczny stan zachowania elementów metalowych, liczne drobne uszkodzenia i zabrudzenia powierzchni kamienia, ubytki spoinowania kamienia oraz założone późniejsze łąty cementowe zachodzące na kamień (zdj. autorki).



Fot. 37 i 38. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok ogólny wnętrza sieni spichlerza. Stan przed konserwacją. Widoczny stan zachowania ścian i podłóg wewnętrznych, kamiennych obramień drzwiowych, zrekonstruowany strop sieni i drzwi skrzydłowe. Widoczny zły stan zachowania wątków muru i podłogi, silne zabrudzenia powierzchniowe i ubytki spoinowania. Poluzowane ciosy kamienne ścian. Widoczne założone oświetlenie elektryczne i pozostałości dawnej ekspozycji muzealnej (zdj. autorki).



Fot. 39 i 40. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok obramień okiennych i okien spichlerza od południa i od północy. Stan przed konserwacją. Widoczny stan zachowania ramy okiennej okna od południa (brak warstw malarskich, skorodowane elementy metalowe, kity cementowe wokół ram) oraz przemalowania ramy okiennej umiejscowionej na północnej elewacji spichlerza. Widoczne liczne, głębokie ubytki spoinowania murów kamiennych (zdj. autorki).

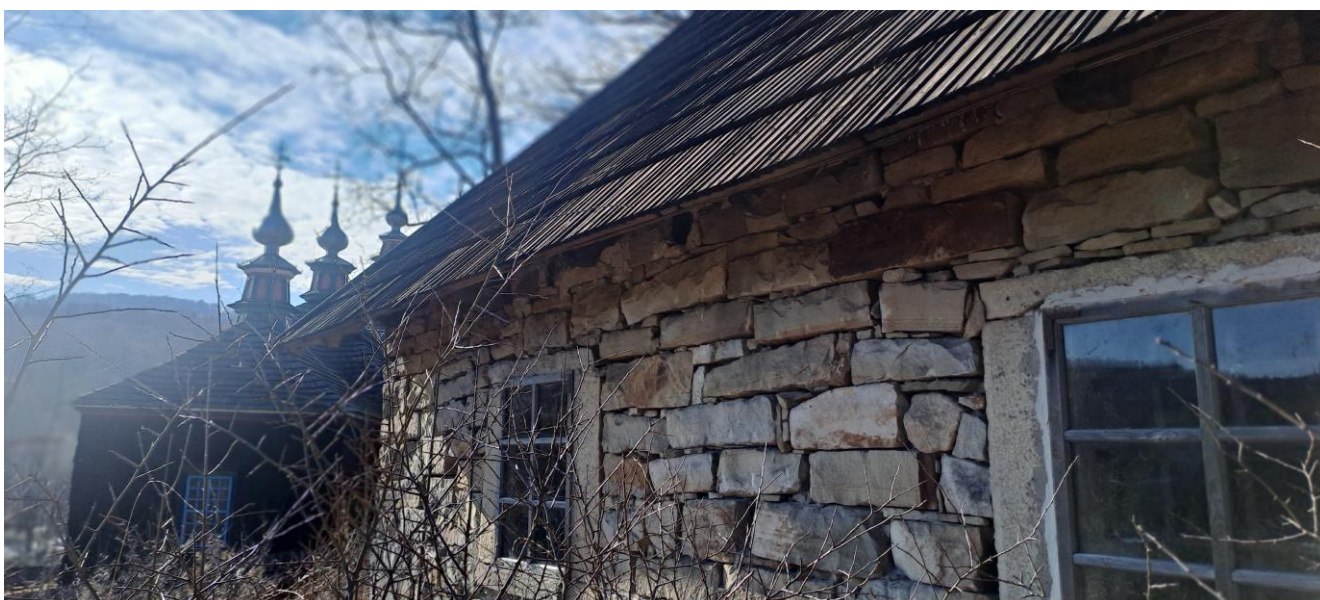

Fot. 41 i 42. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok ogólny elewacji spichlerza od południa. Stan przed konserwacją. Widoczny stan zachowania elewacji południowej. Widoczny stan zachowania ram okiennych od południa (brak warstw malarskich). Widoczne liczne i głębokie ubytki spoinowania murów kamiennych (zdj. autorki).



Fot. 43 i 44. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok ogólny elewacji spichlerza od północy. Stan przed konserwacją. Widoczny stan zachowania drewnianych gontów, zabrudzenia powierzchniowe, nawarstwienie biologiczne, ubytki spoinowania murów kamiennych (zdj. autorki).



Fot. 45 i 46. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok ogólny strychu i zachodniej ściany szczytowej spichlerza. Stan przed konserwacją. Widoczny stan zachowania murów, zły stan zachowania tynków oraz stan zachowania odtworzonej konstrukcji pokrycia dachu (zdj. autorki).



Fot. 47 i 48. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok ogólny wejścia na strych oraz strychu i zachodniej ściany szczytowej spichlerza. Stan przed konserwacją. Widoczny stan zachowania murów elewacji wschodniej, ubytki kamieni w górnych partiach ściany szczytowej, ubytki spoinowania oraz stan zachowania odtworzonej konstrukcji pokrycia dachu (zdj. autorki).



Fot. 49 i 50. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok od wewnątrz pokrycia dachu spichlerza, połąć północna dachu. Stan przed konserwacją. Widoczne ślady zawilgocenia desek, zacieki i przebarwienia drewna (zdj. autorki).



Fot. 51 i 52. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok ogólny elewacji spichlerza od wschodu. Stan przed konserwacją. Widok ogólny wejścia na strych, widoczny stan zachowania murów elewacji wschodniej i deskowania poddasza, ubytki spoinowania, przebarwienia spowodowane wilgocą desek pokrycia dachu (zdj. autorki).



Fot. 53 i 54. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok poddasza spichlerza od północy. Stan przed konserwacją. Widoczne uzupełnienia i naprawy spoinowania muru w postaci łat cementowych, widoczne zawilgocenie gontów (zdz. autorki).



Fot. 55 i 56. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok ogólny elewacji spichlerza od północy przed konserwacją. Widoczne zabrudzenia murów, pokrycie glonami i mchem dolnych powierzchni kamienia, ubytki spoinowania. Widoczne późniejsze naprawy spoinowania wokół portalu kamiennego z łat cementowych (zdj. autorki).



Fot. 57 i 58. Spichlerz plebański w Bartnem. Widok ogólny elewacji spichlerza od północy i od zachodu. Stan przed konserwacją. Widoczny zabrudzenia murów, pokrycie glonami i mchem dolnych powierzchni kamienia, ubytki spoinowani, widoczne późniejsze naprawy spoinowania z łąt cementowych (zdzj. autorki).



Fot. 59 i 60. Spichlerz plebański w Bartnem. Zbliżenia elewacji spichlerza od zachodu. Stan przed konserwacją. Widoczny stan zachowania kamiennego muru, widoczne ubytki spoinowania i przesunięcia kamieni muru względem siebie (zdj. autorki).