


PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA
skala 1:50

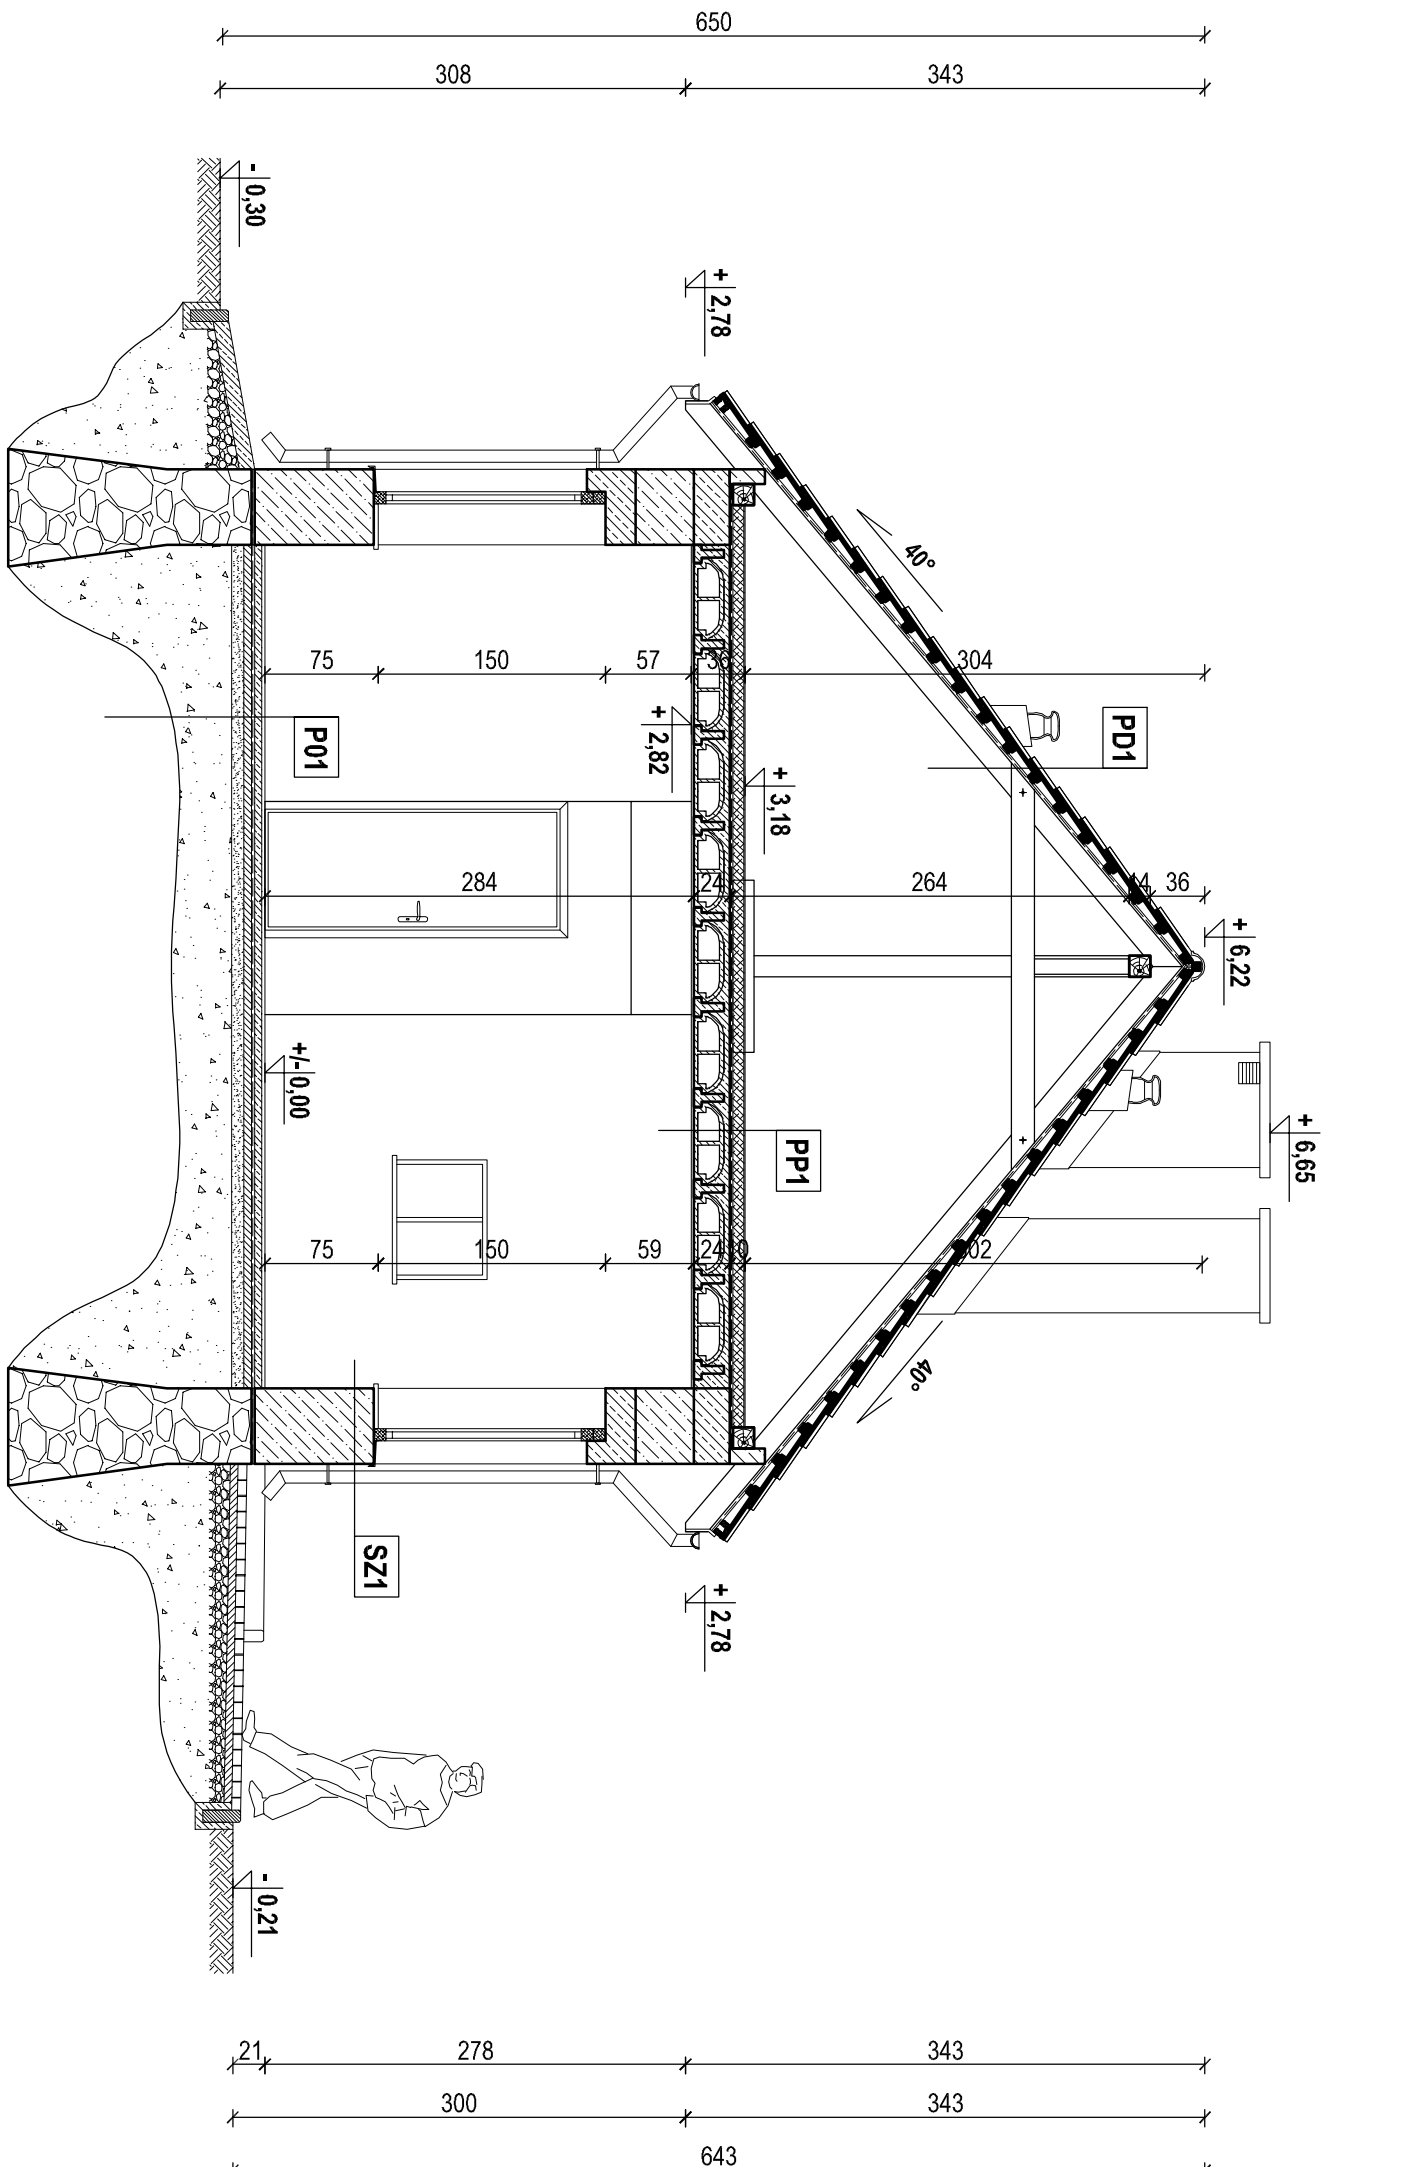

PD1
Dachówka ceramyczna holenderka
Łaty 6x4 cm
Kontrłaty 2,5x5 cm
W części papa na deskowaniu
Deskowanie pełne
Krokwie 5x15cm co 85 cm
Pusłka powietrza

PP1
Szlichta cementowa (nieokreślona)
Warstwa izolacyjna (nieokreślona)
Paroizolacja z papy (nieokreślona)
Strop gęstożebrowy gr~24 cm
Tynk cementowo-wapienny
Gładź + wykończenie malowaniem

P01
Płytki ceramiczne/wykładzina PCV
Szlichta betonowa
Izolacja z płyty pilśniowej
Izolacja z papy asfaltowej
Warstwa wyrównawcza betonowa
Podbudowa żwirowo-gruzowa
Grunt rodzimy (istn.)

SZ1
Tynk zewn. cement-wapienny
Ściana z cegły gr 50/43/38 cm
Tynk wewn. cement-wapienny
Gładź + wykończenie malowaniem

UWAGI:

- Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna
- Konstrukcja dachu - dwuspadowa, drewniana
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
- Oprzymowanie z blachy powlekanej
- Wykończenie komarów z tynku malowanego
- Wykończenie ścian zewn z tynku malowanego
- Ściany istniejące z cegły kratówki i pełnej
- Stalarka okienna drewniana
- Stalarka drzwiowa drewniana i stalowa

INWENTARYZACJA			
Remont części pomieszczeń w budynku przedszkolnym w celu utworzenia lokalu dziennego opiekuna			
Investor:	Gmina Reszel ul. Rynek 24, 11-440 Reszel		
Adres inwestycji: Dz. nr 86/11 obręb 0002 Reszel, ul. I. Krasickiego 11, 11-440 Reszel			
Nazwa rysu:	Przekrój A-A - inwentaryzacja		
Projektant (specjalność konstrukcyjno-budowlana): mgr inż. Marcin Dobrzyński upr. nr WAM/0039/PBK/20		Podpis:	
Branża:	Budowlana	Date:	Wrzesień 2024
Skala:	1:50	Strona nr:	Rys. nr: 12