


PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA  
skala 1:50

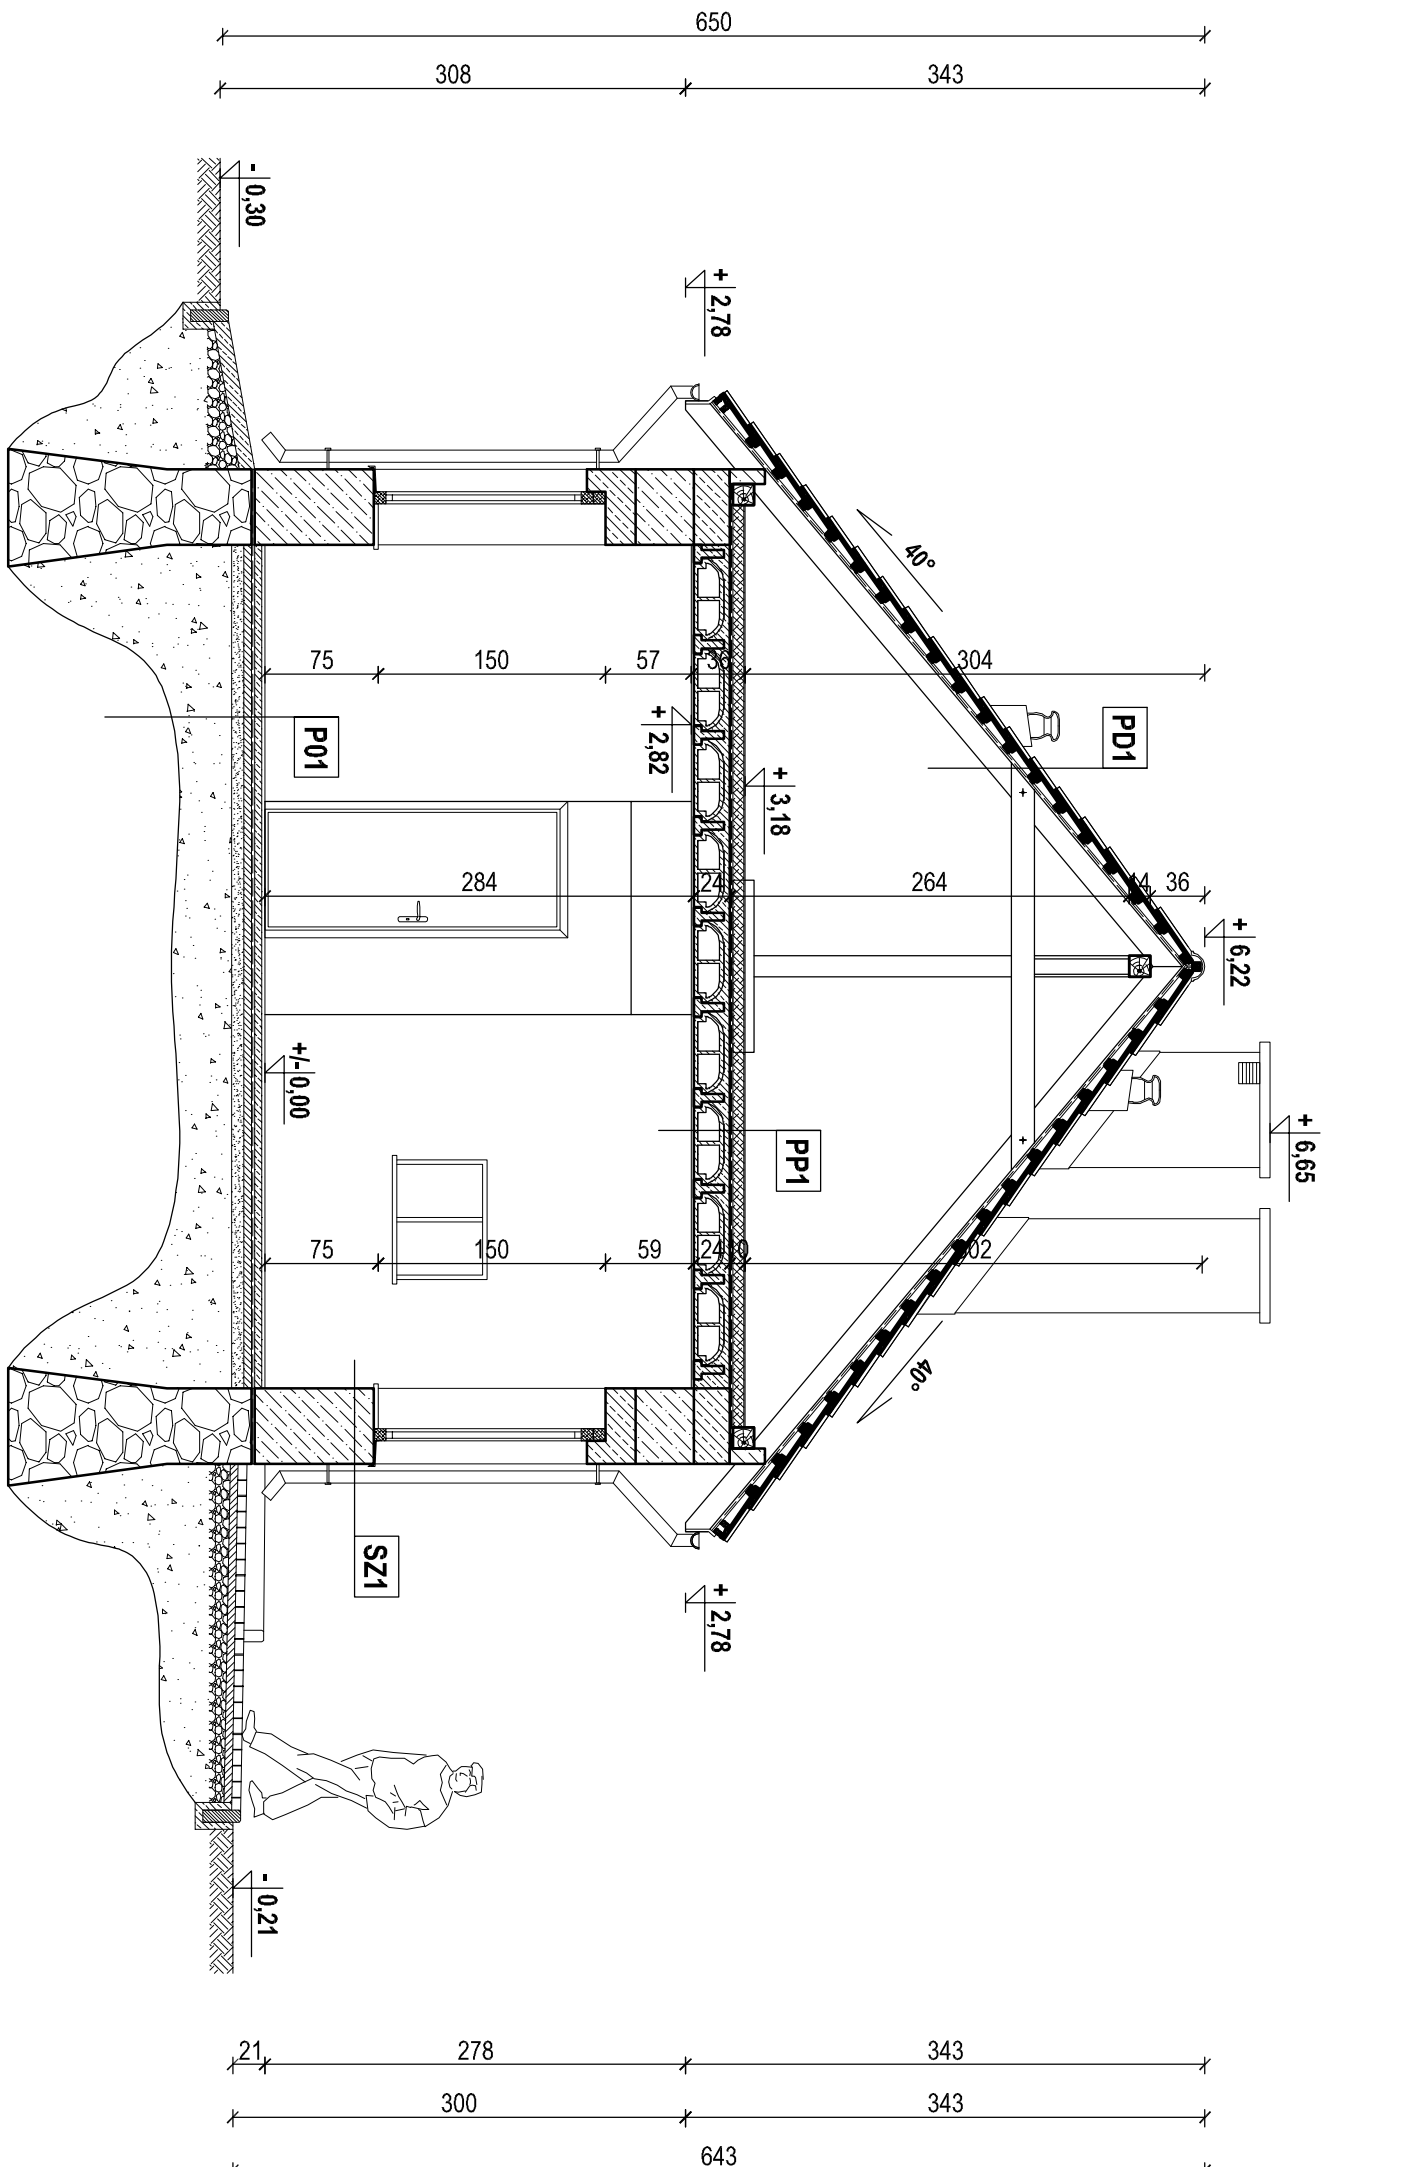

PD1
Dachówka ceramiczna holenderka
Łaty 6x4 cm
Kontrłaty 2,5x5 cm
W części papa na deskowaniu
Deskowanie pełne
Krokwie 5x15cm co 85 cm
Pusłka powietrza

PP1
Szlichta cementowa (nieokreślona)
Warstwa izolacyjna (nieokreślona)
Paroizolacja z papy (nieokreślona)
Strop gęstożebrowy gr~24 cm
Tynk cementowo-wapenny
Gładź + wykończenie malowaniem

P01
Płytki ceramiczne/wykładzina PCV
Szlichta betonowa
Izolacja z płyty pilśniowej
Izolacja z papy asfaltowej
Warstwa wyrównawcza betonowa
Podbudowa żwirowo-gruzowa
Grunt rodzimy (istn.)

SZ1
Tynk zewn. cement-wapenny
Ściana z cegły gr 50/43/38 cm
Tynk wewn. cement-wapenny
Gładź + wykończenie malowaniem

UWAGI:

- Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna
- Konstrukcja dachu - dwuspadowa, drewniana
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
- Orynnowanie z blachy powlekanej
- Wykończenie komarów z tynku malowanego
- Wykończenie ścian zewn z tynku malowanego
- Ściany istniejące z cegły kratówki i pełnej
- Stalarka okienna drewniana
- Stalarka drzwiowa drewniana i stalowa

INWENTARYZACJA			
Remont części pomieszczeń w budynku przedszkolnym w celu utworzenia lokalu dziennego opiekuna			
Investor:	Gmina Reszel		
Adres inwestycji:	ul. Rynek 24, 11-440 Reszel		
Nazwa rysu:	Dz. nr 86/11 objęty 0002 Reszel, ul. I. Krasickiego 11, 11-440 Reszel		
Przekrój A-A - inwentaryzacja			
Projektant (specjalność konstrukcyjno-budowlana): mgr inż. Marcin Dobrzyński upr. nr WAM/0038/PB/Ku20		Podpis:	
Branża:	Budowlana	Data:	Wrzesień 2024
Skala:	1:50	Strona nr:	
			Rys. nr: <b>12</b>