











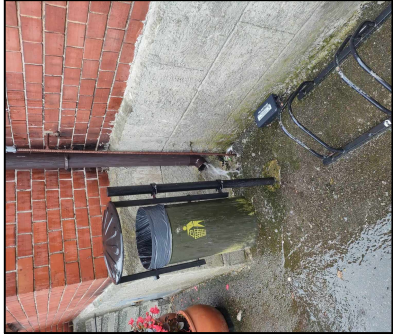
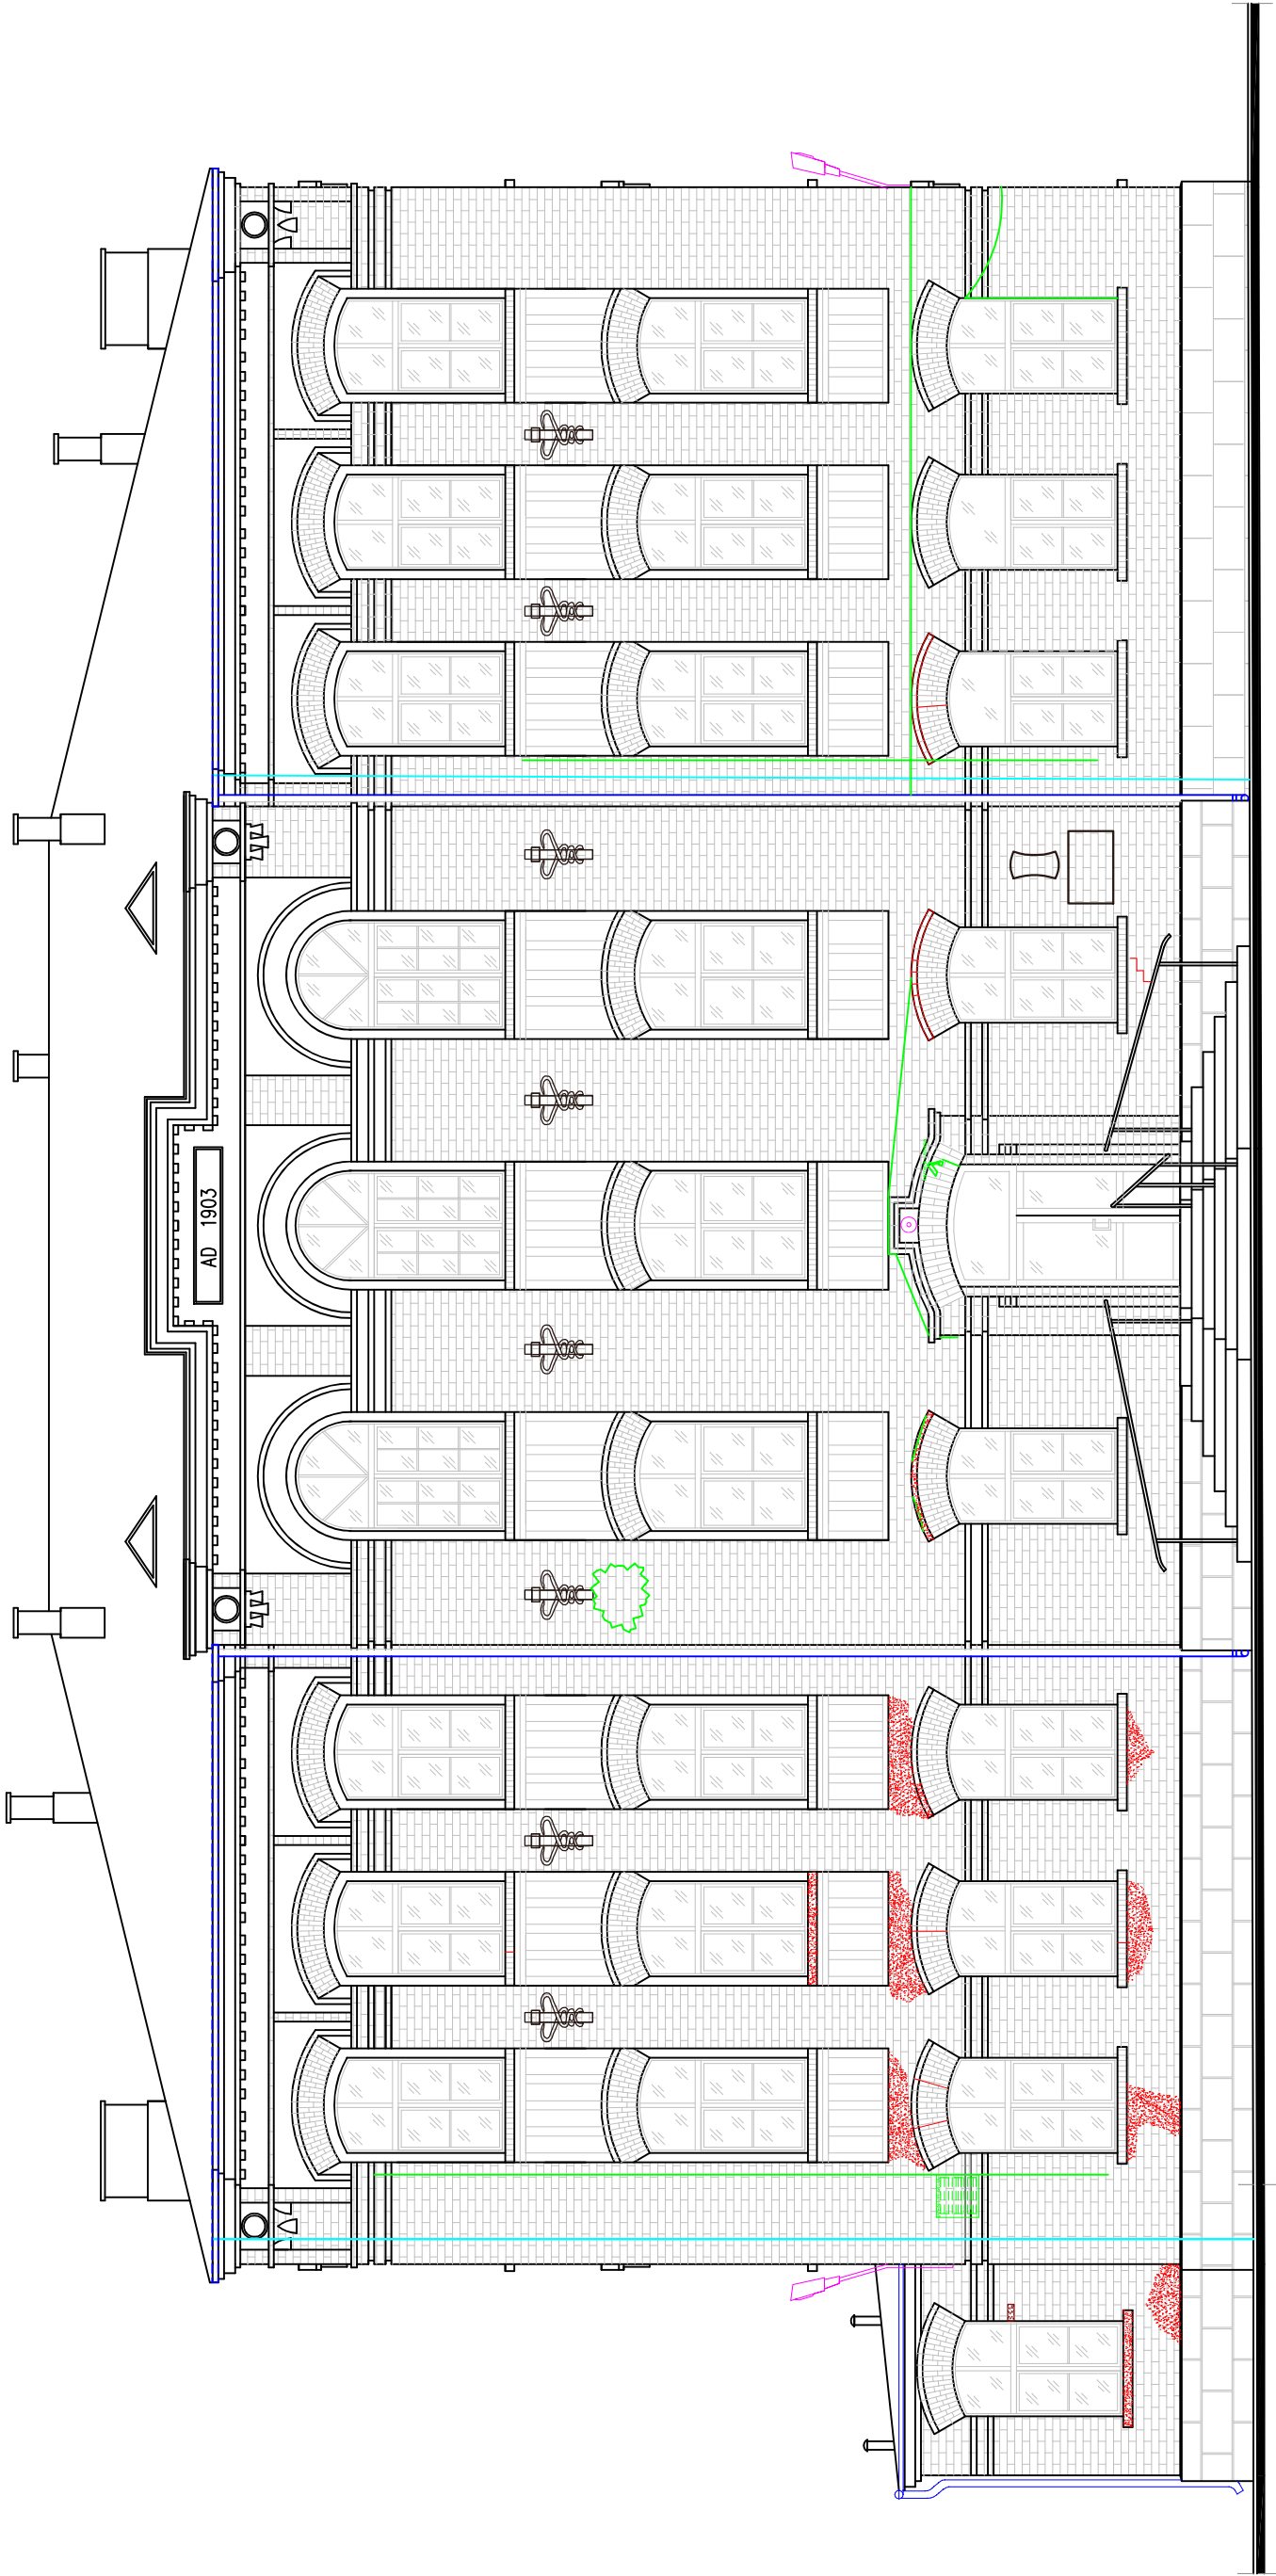
ELEWACJA PÓŁNOCNA
SKALA 1:100

FIRMA GENERALNY WYKONAWCA:
III PASJA
ARCHITEKTURA & BUDOWNICTWO

INWENTARYZACJA USZKODZEŃ skala 1:100

LEGENDA:

- 
zabrudzenia ceglanej okładziny na całej powierzchni elewacji budynku, szczególnie przy kątach elementach stalowych
- 
cokół - odpojenia tynku, zawilgocenia cokołu
- 
odspojenia, ubytki, drobne spękania zaprawy
- 
ubytki i wykruszenia cegieł
- 
spękania konstrukcyjne (przy nadprożach i styku el. front. i bocznej
- 
obróbki blacharskie wymagające wymiany
- 
oświetlenie zewnętrzne wymagające wymiany
- 
instalacje zewnętrzne do usunięcia z powierzchni elewacji
ślady po montażu instalacji do usunięcia
- 
uszkodzona instalacja odgromowa wymagająca wymiany
- 
tablice z brązu i ozdobne elementy wymagające konserwacji



Firma "Pasja" Firma Pasja Sp. z o.o. ul. Wołoszowska 10 97-200 Tomaszów Maz. TEL.: 807-391-208		PROJEKT Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim		INWESTOR Powiat tomaszowski ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.	
TYTUŁ RYSUNKU Elewacja północna - inwentaryzacja uszkodzeń		SKALA: 1:100		DATA: 07.24c	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		PODRYS: 37/LOOK/2018		NR RYSUNKU: 1	
GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Rafał Nagórka Asystent głównego projektanta: inż. arch. Natalia Bogusławska		NR STRONY: ...			