




ELEWACJA POŁUDNIOWA
SKALA 1:100


INWENTARYZACJA USZKODZEŃ skala 1:100


LEGENDA:


- 


zabrudzenia ceglanej okładziny na całej powierzchni elewacji budynku, szczególnie przy kątach elementach słatowych
- 


cokoł - odspojenia tynku, zawilgocenia cokołu
- 


odspojenia, ubytki, drobne spękania zaprawy
- 


ubytki i wykruszenia cegieł
- 


spękania konstrukcyjne (przy nadprożach i styku el. front. i bocznej
- 

obróbki blacharskie wymagające wymiany
- 

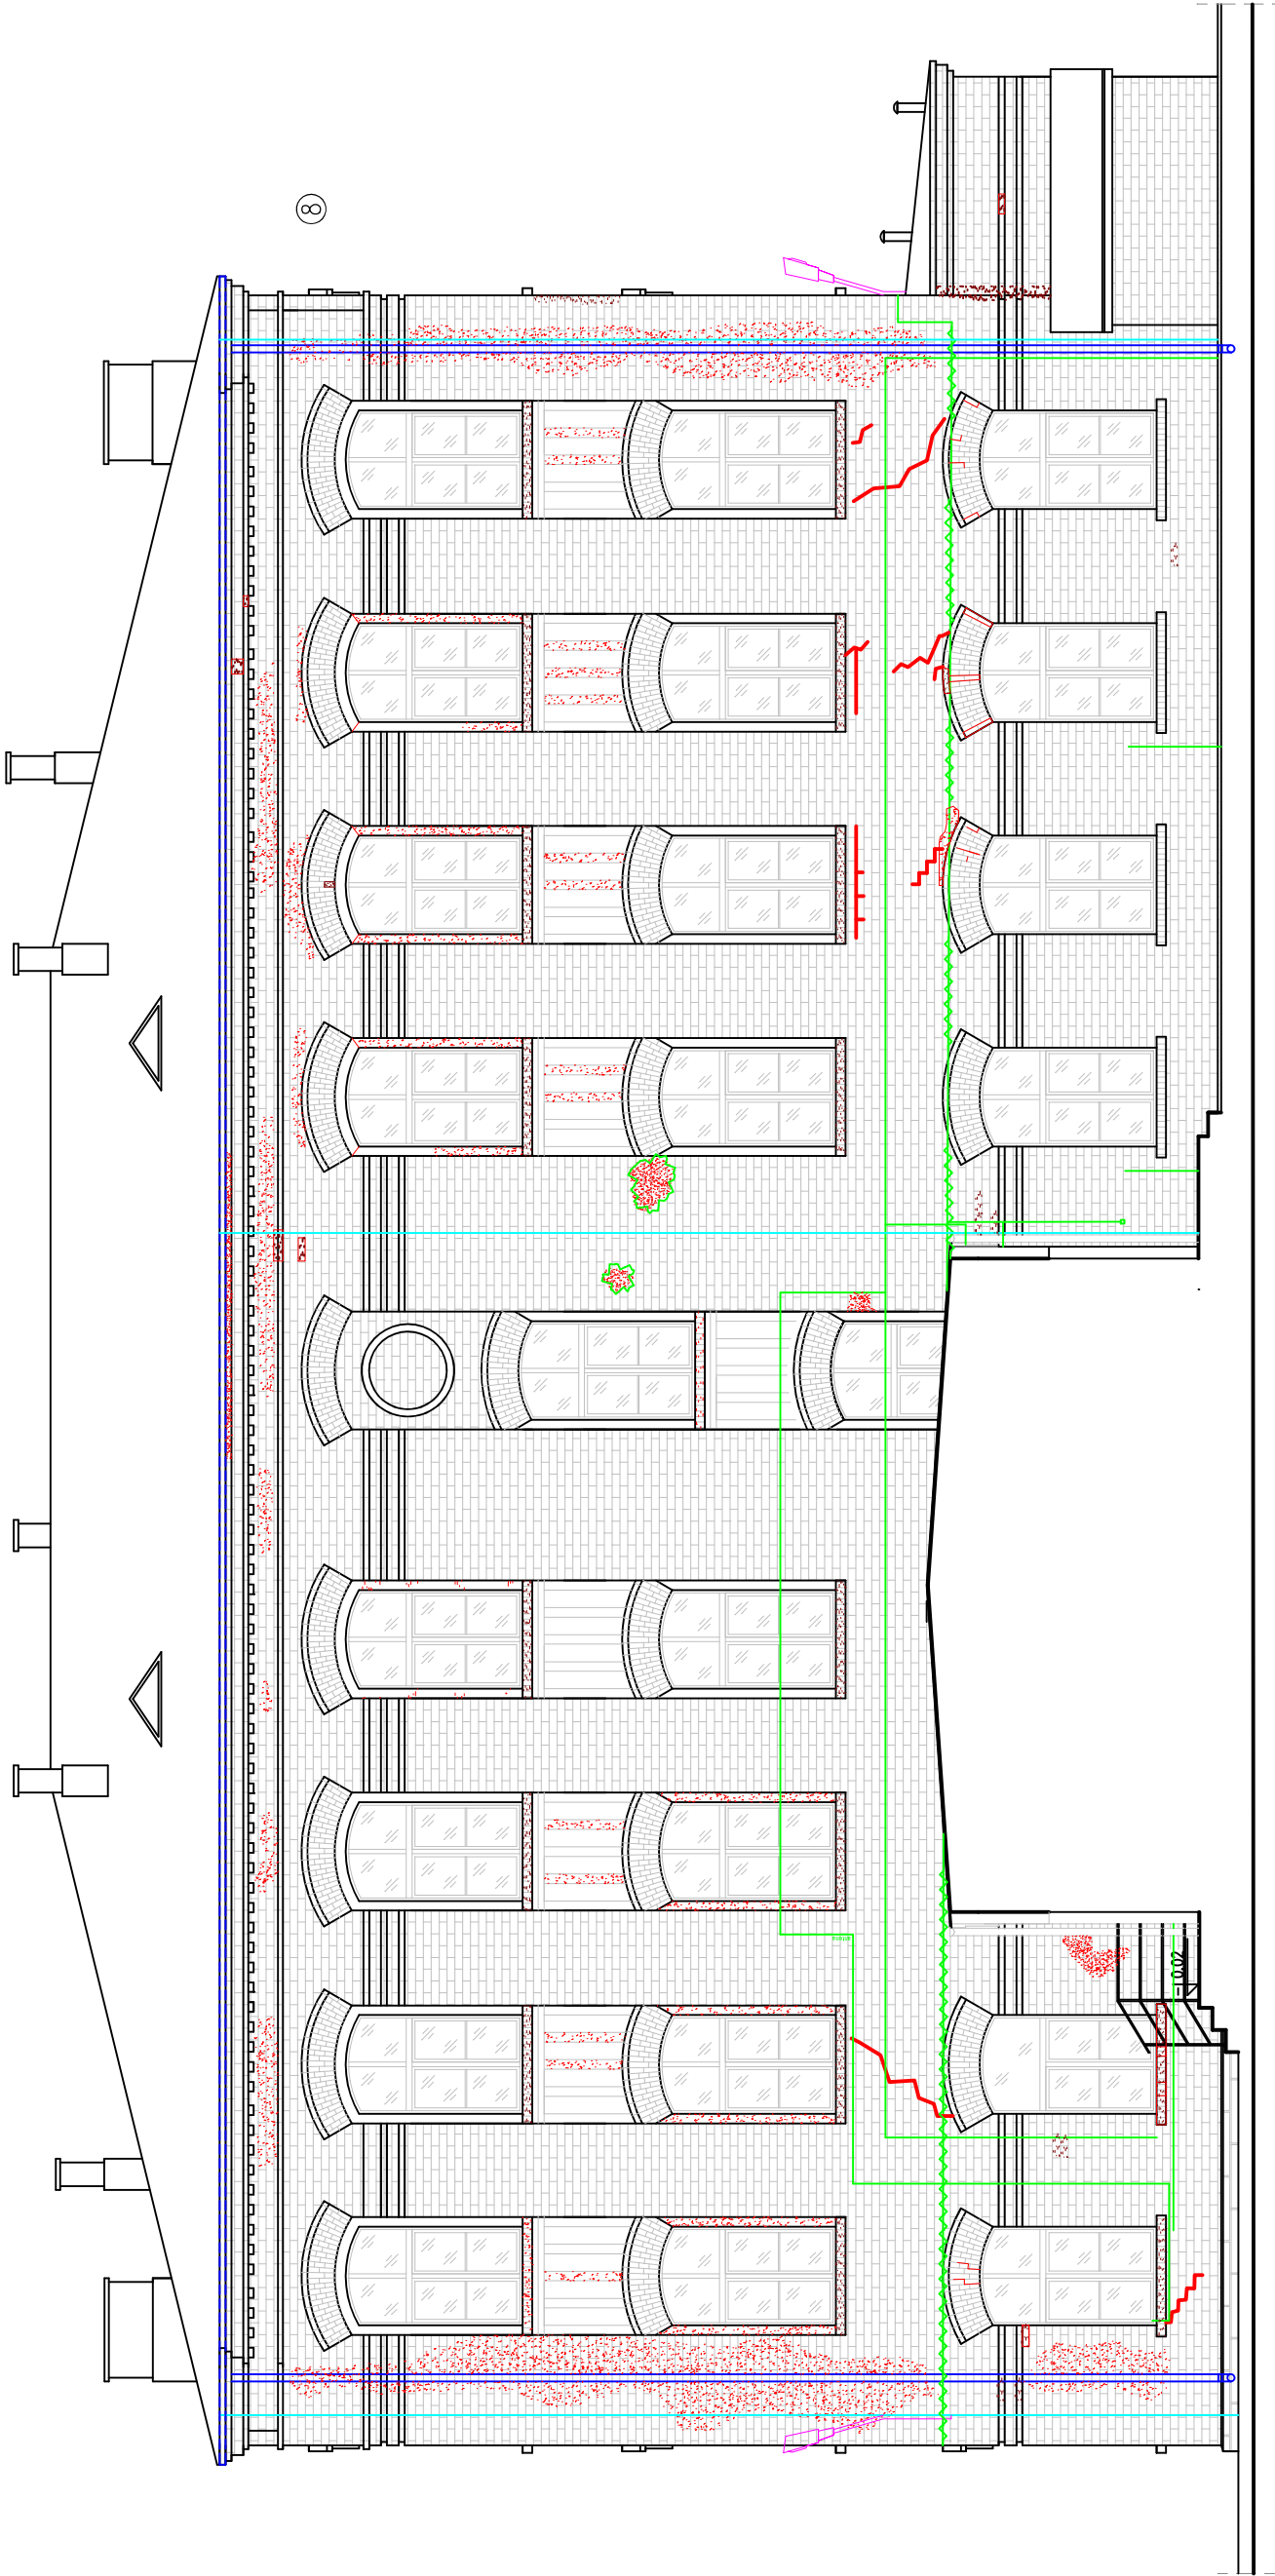
oświetlenie zewnętrzne wymagające wymiany
- 

instalacje zewnętrzne do usunięcia z powierzchni elewacji
- 

ślady po montażu instalacji do usunięcia
- 

uszkodzona instalacja odgromowa wymagająca wymiany
- 

tablice z brązu wymagające konserwacji



Firma "Pasja" Firma Pasja Sp. z o.o. ul. K. Wyszyńskiego 1 97-200 Tomaszów Maz. TEL.: 607-391-208		PROJEKT Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	
INWESTOR Powiat tomaszowski ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.		ADRES INWEST. ul. Mościckiego 22/24 ; 97-200 Tomaszów Mazowiecki.	
TYTUŁ RYSUNKU Elewacja południowa - inwentaryzacja uszkodzeń		SKALA: 1:100	
		DATA: 07.24r	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	PODPIS:	FAZA: PROJEKT	
GŁÓWNY PROJEKTANT/ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Rafał Nagórka Asystentka głównego projektanta:	NR RYSUNKU: 37/LOOKK/2018		
inż. arch. Natalia Bogusławska			
NR STRONY: ...			

