


ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100



INWENTARYZACJA USZKODZEŃ skala 1:100

LEGENDA:

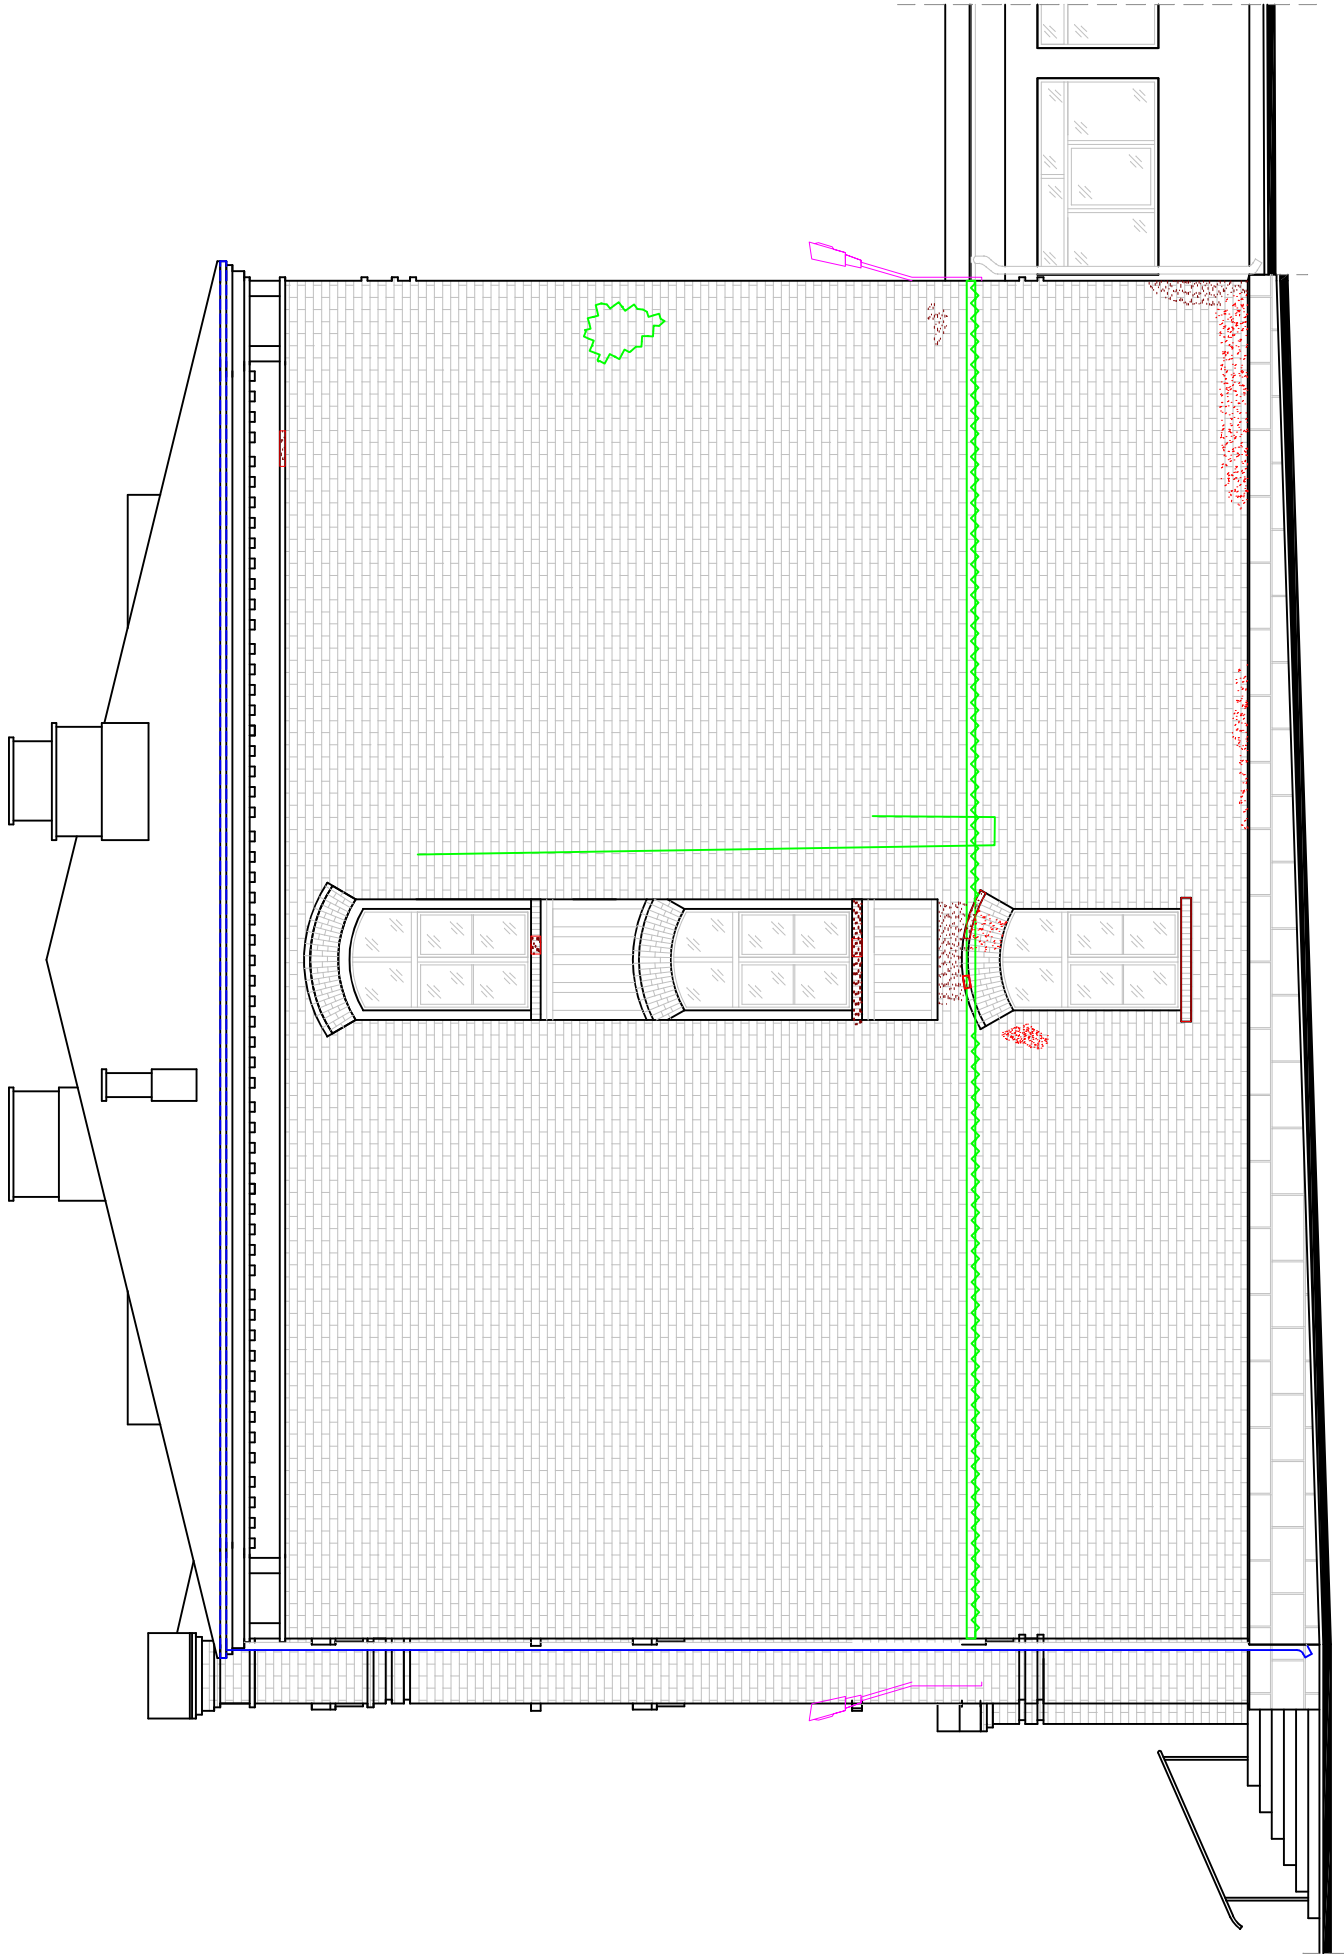

zabrudzenia ceglanej okładziny na całej powierzchni elewacji budynku, szczególnie przy kątach elementach stalowych



cokół - odspojenia tynku, zawilgocenia cokołu



odspojenia, ubytki, drobne spękania zaprawy



ubytki i wykruszenia cegieł



spękania konstrukcyjne (przy nadprożach i styku el. front. i bocznej



obróbki blacharskie wymagające wymiany



oświetlenie zewnętrzne wymagające wymiany



instalacje zewnętrzne do usunięcia z powierzchni elewacji

ślady po montażu instalacji do usunięcia



uszkodzona instalacja odgromowa wymagająca wymiany



tablice z brązu wymagające konserwacji

Firma "Pasja"Projekty

Firma Pasja Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 3
97-200 Tomaszów Maz.
TEL.: 607-591-208

PROJEKT:
Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim

INWESTOR:
Powiat tomaszowski ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.

ADRES INWEST.:
ul. Mościckiego 22/24 ; 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

TYTUŁ RYSUNKU:
Elewacja zachodnia - inwentaryzacja uszkodzeń

SKALA:
1:100

DATA:
07/24r

FAZA:
parch.

GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inż. arch. Rafał Nagórka

Asystentka głównego projektanta:
inż. arch. Natalia Bogusławska

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU:
3

PODPIS:

NR STRONY:
...

